



Zespół wyłącznika głównego, uchwyt czarny, wielkość 1

Typ
Catalog No.


NZM1-XHB
266626

Program dostaw

Zakres dostawy			Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi z napędem obrotowym Przedłużenie osi NZM...-XV4 Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna w języku niemieckim/ angielskim czarno-żółty symbol ostrzegawczy
Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Zespół wyłącznika głównego
Norma/Dopuszczenie			UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa			NZM1
Opis			Zestaw używany jako wyłącznik główny
Funkcja			z czarnym uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi
Stopień ochrony			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility			zamykany w położeniu 0 w uchwycie z maks. 3 kłódkami Możliwość modyfikacji także w położeniu I z blokadą drzwi
Blokada drzwi			Door interlock on OFF with max. 3 padlocks can also be modified in I position After the door interlock is activated, must not be opened while on ON or TRIP. Must only be opened on OFF możliwość obejścia z zewnątrz za pomocą wkretaka w zamkniętym WYL. nie można obejść. Can only be switched ON when the door is closed
Project planning information			Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna na zaczepy For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Stosowane do			NZM1(-4) PN1(-4), N(S)1(-4)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.

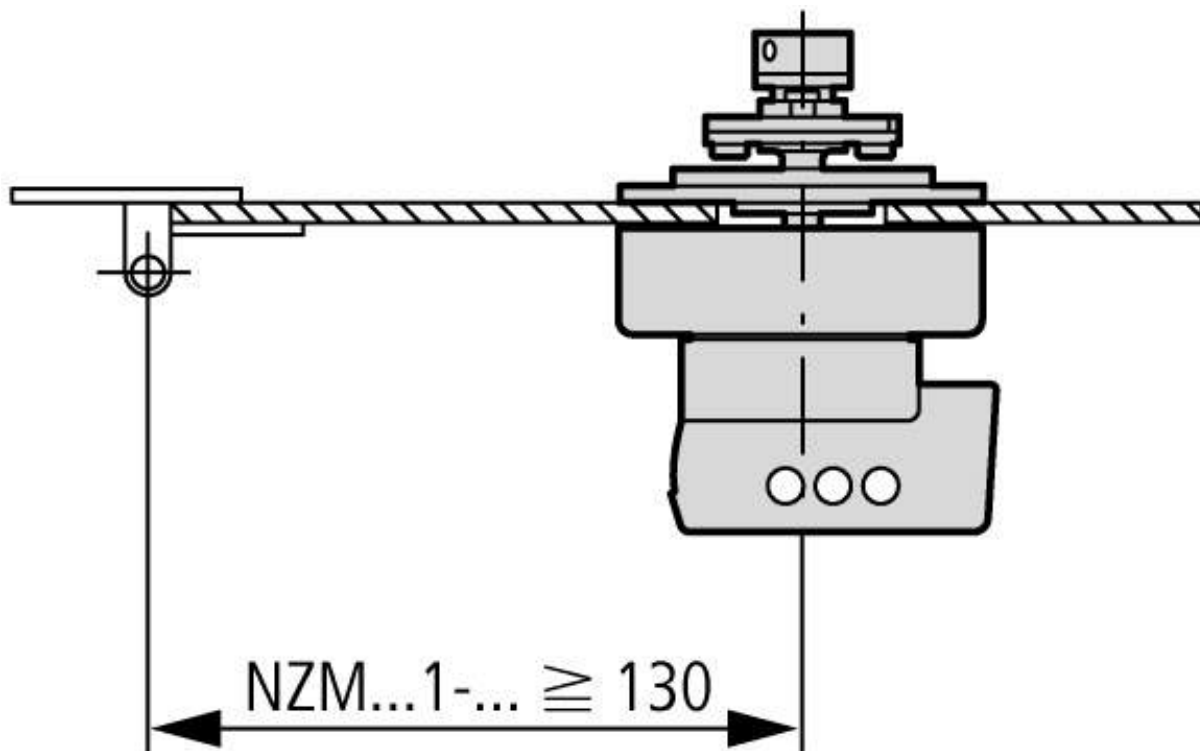

Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL01203005Z (AWA1230-1998) Door coupling rotary handle

IL01203005Z (AWA1230-1998) Door coupling
rotary handle

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2019_03.pdf